

所沢市横断歩道橋長寿命化修繕計画



令和5年度～令和11年度



令和5年3月
(令和6年11月改訂)

所 沢 市

目 次

1. 長寿命化修繕計画策定の背景と目的.....	1
1.1 背景および目的	1
2. 長寿命化修繕計画の計画期間と対象施設.....	2
2.1 計画期間	2
2.2 本計画の対象施設.....	3
3. 対象施設の現状と健全性.....	4
3.1 定期点検の実施による損傷状況の把握.....	4
3.2 対象施設の点検結果.....	9
3.3 健全性の評価	12
4. 長寿命化修繕計画策定基本方針.....	13
4.1 長寿命化に向けた維持管理の基本的な考え方.....	13
4.2 定期点検の実施による健全性の把握.....	15
4.3 修繕の基本的な実施方針.....	16
4.4 修繕の優先度に関する考え方.....	18
4.5 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに架かる費用の縮減に関する基本方針	19
4.6 新技術の活用	20
5. 長寿命化修繕計画による効果.....	22
6. 今後7年間の修繕計画.....	23

1. 長寿命化修繕計画策定の背景と目的

1.1 背景および目的

所沢市では、平成 26 年 3 月に策定した「所沢市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋長 15m 以上の橋梁や緊急輸送道路に位置付けられている橋梁など、主要な橋梁 35 橋について、予防保全の考え方にに基づき定期点検や維持修繕を実施してきました。

一方で、その他の橋梁についても 2019 年度（令和元年度）時点で建設後 50 年を経過している橋梁もあり、点検を実施したところ、その他の橋梁でも老朽化が進んでいることが確認されました。20 年後には所沢市が管理する橋梁全体の約 7 割の橋梁が建設後 50 年を超えるものとなり、橋梁の老朽化は更に進んでいきます。これらの橋梁に対して適切な補修を行わず、損傷が顕在化した場合、大規模修繕や架替を行うための莫大な費用が発生することや、交通に大きな影響が生じることなどが予想されます。

また、令和 2 年には、計画的な修繕を行う予防保全型管理のため、道路ネットワークの安全性と信頼性の確保や維持管理費の縮減、および修繕費用の平準化を図る事を目的に、184 橋を対象に「所沢市長寿命化修繕計画」の見直しを行っています。

この度、橋梁と同様に、横断歩道橋 12 橋についても、適切な管理の実施のため、「所沢市横断歩道橋長寿命化修繕計画」を策定しました。

2. 長寿命化修繕計画の計画期間と対象施設

2.1 計画期間

令和 5 年度（2023 年度）～令和 11 年度（2029 年度）

「所沢市横断歩道橋長寿命化修繕計画」の計画期間は、令和 5 年度から令和 11 年度の 7 年間とします。

予防保全型管理を継続するため、5 年に 1 度の定期点検を実施し、各横断歩道橋の健全性を確認しながら、長寿命化修繕計画は適宜見直すものとし、PDCA サイクルに基づいて進めていきます。

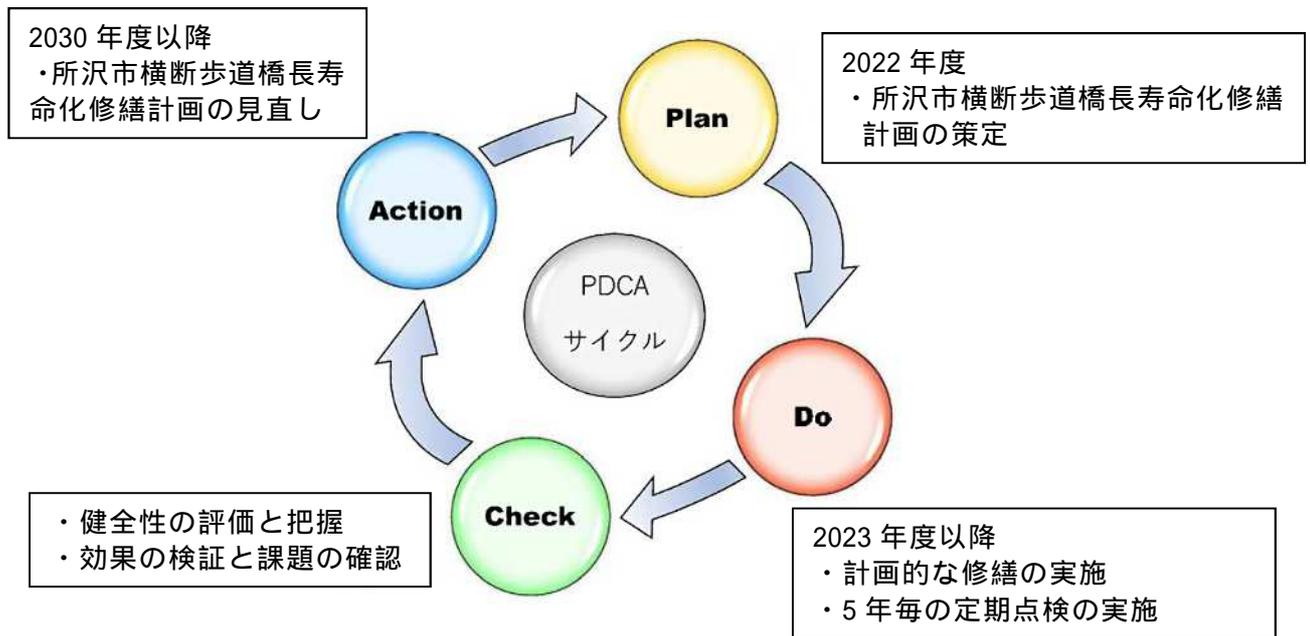


図 1-1 「所沢市横断歩道橋長寿命化修繕計画」における PDCA サイクル

2.2 本計画の対象施設

本計画の対象施設は、所沢市が管理する横断歩道橋 12 橋とします。
対象施設の概要は以下の通りです。

表 1 本計画の対象とする横断歩道橋一覧

No	橋梁名	所在地	建設年次	橋長 (m)	全幅員 (m)	交差道路
1	トコロザワエキニシグチペDESTリアンデッキ1 所沢駅西口ペDESTリアンデッキ1	所沢市日吉町	1987 (S62)	43.40	4.50	市道1-5号線
2	トコロザワエキニシグチペDESTリアンデッキ2 所沢駅西口ペDESTリアンデッキ2	所沢市日吉町	1987 (S62)	16.70	10.00	市道1-525号線
3	コテサシエキキタグチペDESTリアンデッキ1 小手指駅北口ペDESTリアンデッキ1	所沢市小手指町1丁目	2014 (H26)	22.13	3.60	市道4-245号線
4	コテサシエキキタグチペDESTリアンデッキ2 小手指駅北口ペDESTリアンデッキ2	所沢市小手指町1丁目	2014 (H26)	16.44	3.60	市道4-85号線
5	ミハシショウダツコウマエホドウキョウ 美原小学校前歩道橋	所沢市並木5丁目	1980 (S55)	13.18	2.40	市道3-490号線
6	トモカシショウダツコウマエホドウキョウ 富岡小学校前歩道橋	所沢市下富	1981 (S56)	23.40	1.90	市道3-2号線 市道3-4号線
7	ヤヨイショウホドウキョウ 弥生町歩道橋	所沢市美原町1丁目	1980 (S55)	40.70/33.05	2.90	市道3-490号線 市道3-851号線
8	ヤナセホドウキョウ 柳瀬歩道橋	所沢市坂之下	1973 (S48)	15.75	1.90	市道2-2号線
9	ミドリショウ1ショウメホドウキョウ 緑町1丁目歩道橋	所沢市緑町1丁目	1967 (S42)	13.80	1.85	市道3-11号線
10	ミドリショウ3ショウメホドウキョウ 緑町3丁目歩道橋	所沢市緑町3丁目	1969 (S44)	14.30	1.90	市道3-11号線
11	ミドリショウ4ショウメホドウキョウ 緑町4丁目歩道橋	所沢市緑町4丁目	1968 (S43)	19.00	1.90	市道3-12号線
12	トコロザワエキニシグチホコウシャデッキA 所沢駅西口歩行者デッキA	所沢市日吉町	2020 (R2)	78.20	6.00	市道1-888号線



図 1-2 横断歩道橋位置図

3. 対象施設の現状と健全性

3.1 定期点検の実施による損傷状況の把握

対象施設の現状を把握するため、対象施設全橋（12橋）について近接目視による定期点検を実施しました。

点検は、横断歩道橋定期点検要領（平成31年2月 国土交通省 道路局）および歩道橋定期点検要領（平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・防災課）に基づき実施し、橋梁の各部材に対する損傷の程度を評価し、損傷状況から対策区分の判定までを行っています。

表3 対象とする損傷の種類標準（1/3）
（歩道橋定期点検要領 p.10～12 表-5.1.1 より）

注: 部位・部材区分の「*印」は、「主要部材」を示す。
対象とする項目(損傷の種類)

部位・部材区分		対象とする項目(損傷の種類)			
		鋼	コンクリート	その他	
上部構造	* 主桁	①腐食 ②亀裂 ③ゆるみ・脱落 ④破断 ⑤防食機能の劣化 ⑩補修・補強材の損傷 ⑬遊間の異常 ⑱定着部の異常 ⑳漏水・滞水 ㉑異常な音・振動 ㉒異常なたわみ ㉓変形・欠損	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出 ⑧漏水・遊離石灰 ⑨抜け落ち ⑪床版ひびわれ ⑫うき ⑬遊間の異常 ⑱定着部の異常 ⑲変色・劣化 ⑳漏水・滞水 ㉑異常な音・振動 ㉒異常なたわみ ㉓変形・欠損	—	
	* 主桁ゲルバー部				
	* 横桁				
	* 縦桁				
	* 床版				
	対傾構				
	横構				上横構
					下横構
	主構トラス				* 上・下弦材
					* 斜材、垂直材
					* 橋門構
					* 格点
					* 斜材、垂直材のコンクリート埋込部
	アーチ				* アーチリブ
					* 補剛桁
					* 吊り材
					* 支柱
					* 橋門構
					* 格点
	ラーメン				* 吊り材等のコンクリート埋込部
* 主構(桁)					
斜張橋	* 主構(脚)				
	* 斜材				
	* 塔柱				
その他	塔部水平材				
	塔部斜材				
	* 外ケーブル				
* PC定着部	①腐食 ⑤防食機能の劣化 ㉓変形・欠損	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出 ⑧漏水・遊離石灰 ⑫うき ⑱定着部の異常 ⑲変色・劣化 ㉓変形・欠損	—		

表3 対象とする損傷の種類標準(2/3)

部位・部材区分		対象とする項目(損傷の種類)			
		鋼	コンクリート	その他	
下部構造	* 橋脚	柱部・壁部	①腐食 ②亀裂 ③ゆるみ・脱落 ④破断 ⑤防食機能の劣化 ⑩補修・補強材の損傷 ⑳漏水・滞水	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出 ⑧漏水・遊離石灰 ⑩補修・補強材の損傷 ⑫うき ⑬定着部の異常 ⑭変色・劣化	—
		梁部	④破断 ⑤防食機能の劣化 ⑩補修・補強材の損傷 ⑳漏水・滞水	⑩補修・補強材の損傷 ⑭変色・劣化 ⑳漏水・滞水	
		隅角部・接合部	②⑦異常な音・振動 ②⑦異常なたわみ ③③変形・欠損	②⑦異常な音・振動 ②⑦異常なたわみ ③③変形・欠損	
	* 橋台	胸壁	—	—	
		縦壁			
	* 基礎	翼壁	—	—	
		—			
根巻きコンクリート	—	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出 ⑳沈下・移動・傾斜 ㉑洗掘	—		
その他	—	—	—		
支承部	支承本体	①腐食 ②亀裂 ③ゆるみ・脱落 ④破断 ⑤防食機能の劣化 ⑬遊間の異常 ⑯支承部の機能障害 ⑳漏水・滞水 ㉑異常な音・振動 ㉒変形・欠損 ㉓土砂詰り ㉔沈下・移動・傾斜	—	④破断 ⑬遊間の異常 ⑯支承部の機能障害 ⑱変色・劣化 ⑳漏水・滞水 ㉑異常な音・振動 ㉒変形・欠損 ㉓土砂詰り	
	アンカーボルト	①腐食 ②亀裂 ③ゆるみ・脱落 ④破断 ⑤防食機能の劣化 ㉒変形・欠損	—	—	
	沓座モルタル	—	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出 ⑫うき ⑳漏水・滞水 ㉒変形・欠損	—	
	台座コンクリート				
	その他	—	—	—	

表3 対象とする損傷の種類標準(3/3)

部位・部材区分		対象とする項目(損傷の種類)		
		鋼	コンクリート	その他
階段部	上部構造との接合部 (*フック・ボルト)	①腐食 ②亀裂	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出	—
	上部構造との接合部 (その他)	③ゆるみ・脱落 ④破断	⑧漏水・遊離石灰 ⑨抜け落ち	
	*主桁	⑤防食機能の劣化 ⑩補修・補強材の損傷	⑩補修・補強材の損傷 ⑪床版ひびわれ	
	踏み板	⑬遊間の異常 ⑱定着部の異常	⑫うき ⑬遊間の異常	
	蹴上げ	⑲漏水・滞水 ⑳異常な音・振動	⑱定着部の異常 ⑲変色・劣化	
	地覆	㉑異常なたわみ ㉒変形・欠損	⑲漏水・滞水 ㉑異常な音・振動	
	斜路		㉒異常なたわみ ㉓変形・欠損	
	橋台		㉔沈下・移動・傾斜	
	その他			
その他	落橋防止システム	①腐食 ②亀裂	⑥ひびわれ ⑦剥離・鉄筋露出	④破断 ⑬遊間の異常
	排水受け	③ゆるみ・脱落 ④破断	⑧漏水・遊離石灰 ⑨抜け落ち	⑭路面の凹凸 ⑮舗装の異常
	排水管	⑤防食機能の劣化 ⑩補修・補強材の損傷	⑩補修・補強材の損傷 ⑪床版ひびわれ	⑲変色・劣化 ⑲漏水・滞水
	排水樋	⑬遊間の異常 ⑱定着部の異常	⑫うき ⑬遊間の異常	㉑異常な音・振動 ㉒変形・欠損
	高欄	⑲漏水・滞水 ㉑異常な音・振動	⑱定着部の異常 ⑲変色・劣化	㉓変形・欠損 ㉔土砂詰まり
	照明施設	㉑異常なたわみ ㉒変形・欠損	⑲漏水・滞水 ㉑異常な音・振動	
	落下物防止柵		㉒異常なたわみ ㉓変形・欠損	
	道路標識		㉔土砂詰まり	
	手すり			
	目隠し板			
	裾隠し板			
	舗装			
	その他			

表4 状態の把握の標準的な方法
(歩道橋定期点検要領 p.13 表-5.1.2 より)

材料	番号	損傷の種類	点検の標準的方法	必要や目的に応じて採用することができる方法の例
鋼	①	腐食	目視、ノギス、点検ハンマー	超音波板厚計による板厚計測
	②	亀裂	目視	磁粉探傷試験、超音波探傷試験、渦流探傷試験、浸透探傷試験
	③	ゆるみ・脱落	目視、点検ハンマー	ボルトヘッドマークの確認、打音検査 超音波探傷(FIT等)、軸力計を使用した調査
	④	破断	目視、点検ハンマー	打音検査(ボルト)
	⑤	防食機能の劣化	目視	写真撮影(画像解析による調査) インペーグンス測定、膜厚測定、付着性試験
コンクリート	⑥	ひびわれ	目視、クラックゲージ	写真撮影(画像解析による調査)
	⑦	剥離・鉄筋露出	目視、点検ハンマー	写真撮影(画像解析による調査)、打音検査
	⑧	漏水・遊離石灰	目視	
	⑨	抜け落ち	目視	—
	⑩	床版ひびわれ	目視、クラックゲージ	写真撮影(画像解析による調査)
	⑪	うき	目視、点検ハンマー	打音検査、赤外線調査
その他	⑫	遊間の異常	目視、コンベックス	—
	⑬	路面の凸凹	目視、コンベックス、ボール	—
	⑭	舗装の異常	目視、コンベックス又はクラックゲージ	—
	⑮	支承部の機能障害	目視	移動量測定
	⑯	その他		—
共通	⑰	補修・補強材の損傷	目視、点検ハンマー	打音検査、赤外線調査
	⑱	定着部の異常	目視、点検ハンマー、クラックゲージ	打音検査、赤外線調査
	⑲	変色・劣化	目視	—
	⑳	漏水・滞水	目視	赤外線調査
	㉑	異常な音・振動	聴覚、目視	—
	㉒	異常なたわみ	目視	測量
	㉓	変形・欠損	目視、水系、コンベックス	—
	㉔	土砂詰まり	目視	—
	㉕	沈下・移動・傾斜	目視、水系、コンベックス	測量
	㉖	洗堀	目視、ボール	カラーイメージングソナー、水中カメラ

注:写真撮影は、カメラ、ビデオ等のデジタル撮影機器により行う。

表5 対策区分の判定区分
 (歩道橋定期点検要領 p.23 表-6.1.1 より)

判定区分	判定の内容
A	損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
C 1	予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
C 2	横断歩道橋の構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
E 1	横断歩道橋の構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E 2	その他、緊急対応の必要がある。
M	維持工事で対応する必要がある。
S 1	詳細調査の必要がある。
S 2	追跡調査の必要がある。

3.2 対象施設の点検結果

定期点検の結果、各橋梁において腐食やひび割れ、剥離・鉄筋の露出など、主要部材および主要部材以外において損傷が見られ、施設全体的に老朽化が進行している状況であることが確認されました。

表6 対象施設の損傷状況(1/3)

横断歩道橋点検結果一覧表

No	区間番号	橋梁名	所在地	建設年次	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	交通道路	上部構造形式			下部構造形式	点検年	部材単位の健全性の診断(※:主要部材)																連続橋脚の健全性の診断										
									構造形式	床版形式	昇降形式			I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階																I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階										
														上部構造				下部構造				階段部				その他				判定区分	損傷等									
														主桁	横桁	縦桁	グリッパー部	床版	橋脚・対橋脚	橋脚	護岸	橋脚コンクリート	上部構造との接続部	踏み板・縦上げ	護台	支保部	落橋防止システム	地盤	排水受け			排水樋	排水管	高欄・落下防止欄	照明施設	連絡橋脚	舗装	その他(手すり等)		
1	1	トコロワエキニシダバゲストリアンデッキ1 所沢駅西口ペDESTリアンデッキ1	所沢市日吉町	1987(S82)	43.40	4.50	3.50	市道1-5号線	上中踏式 4区間連続 鋼鉄桁橋	デッキ プレート	階段式	鋼製橋脚	2021(R3)	I(B)	I(B)	I(B)	-	I(B)	-	I(B)	-	-	-	I(A)	-	-	-	-	-			II(M)	II(M)	I(B)	I(B)	-	-	I(A)	I(B)	II(C1)
2	1	トコロワエキニシダバゲストリアンデッキ2 所沢駅西口ペDESTリアンデッキ2	所沢市日吉町	1987(S82)	16.70	10.00	8.10	市道1-525号線	中踏式 2区間連続 鋼鉄桁橋	デッキ プレート	-	鋼製橋脚	2021(R3)	I(B)	I(B)	I(B)	-	I(B)	-	I(A)	-	-	-	-	-	-	I(A)	I(A)	-	I(A)	I(A)	-	I(A)	I(A)	I(B)	I(B)				
2	1	コヤシエキニシダバゲストリアンデッキ1 小手指駅北口ペDESTリアンデッキ1	所沢市小手指町1丁目	2014(H26)	22.13	3.60	3.00	市道4-245号線 市道4-85号線	3区間連続 鋼鉄桁橋	鋼床版	-	鋼製橋脚	2021(R3)	I(B)	I(B)	I(A)	-	I(B)	-	I(A)	-	I(A)	-	-	-	-	I(B)	I(A)	-	I(A)	I(A)	-	I(A)	I(B)	I(B)					
2	1	コヤシエキニシダバゲストリアンデッキ2 小手指駅北口ペDESTリアンデッキ2	所沢市小手指町1丁目	2014(H26)	16.44	3.60	3.00	市道4-245号線 市道4-85号線	3区間連続 鋼鉄桁橋	鋼床版	-	鋼製橋脚	2021(R3)	I(A)	I(A)	I(A)	-	I(A)	-	I(A)	-	I(A)	-	-	-	-	I(B)	I(A)	-	I(A)	I(A)	-	I(B)	I(A)	I(B)					
3	3	ミナトシヨウゴウコウワエキニシダバゲストリアンデッキ 東原小学校前歩道橋	所沢市堂木5丁目	1980(S55)	13.18	2.40	2.00	市道3-490号線	中踏式単純 鋼鉄桁橋	デッキ プレート	階段式	鋼製橋脚 小橋台	2021(R3)	I(A)	I(B)	-	-	I(A)	I(A)	-	I(B)	-	-	-	I(A)	-	I(A)	I(A)	II(C1)	I(A)	-	-	I(A)	I(B)	I(B)	I(B)	I(B)	排水管:腐食、欠損		
4	2	トコロワエキニシダバゲストリアンデッキ 富岡小学校前歩道橋	所沢市下富	1981(S56)	23.40	1.90	1.50	市道3-2号線 市道3-4号線	中踏式単純 鋼鉄桁橋	デッキ プレート	階段式 (螺旋階段)	鋼製橋脚 小橋台	2021(R3)	I(B)	I(A)	-	-	I(A)	-	I(B)	-	I(A)	-	-	I(B)	-	I(B)	I(A)	II(C1)	I(A)	II(C1)	-	-	I(B)	-	-	I(A)	I(A)	II(M)	縦上げ:腐食、欠損 アンカーボルト:腐食 自衛し版:ボルトの脱落
4	3											2021(R3)	I(B)	-	-	-	-	I(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I(A)	I(A)				

A:損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。
 B:状況に応じて補修を行う必要がある。
 C1:予防保全の観点から速やかに補修等を行う必要がある。
 C2:構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
 M:維持工事で対応する必要がある。

表6 対象施設の損傷状況(3/3)

横断歩道橋点検結果一覧表

No	径間番号	橋梁名	所在地	建設年次	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	交差道路	上部構造形式			下部構造形式	点検年	部材単位の健全性の診断(※: 主要部材)																	道路橋毎の健全性の診断																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									構造形式	床版形式	昇降形式			I: 健全 II: 予防保全段階 III: 早期措置段階 IV: 緊急措置段階																	判定区分	損傷等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														上部構造				下部構造			階段部		その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														主桁※	横桁※	縦桁※	ゲルバー部※	床版※	橋脚※	橋台※	根巻コンクリート	上部構造との接続部※	踏み板・蹴上げ	橋台	支承部	落橋防止システム	地覆	排水受け	排水樋	排水管			高欄・落下防止柵	照明施設	道路標識	舗装	その他(手すり等)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	7	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

A: 損傷が認められないが、損傷が軽微で補修を行う必要がない。
 B: 状況に応じてに補修を行う必要がある。
 C1: 予防保全の観点から速やかに補修等を行う必要がある。
 C2: 構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
 M: 維持工事で対応する必要がある。

3.3 健全性の評価

各橋梁で確認された損傷状況や部材単位の健全性を総合的に評価し、現状における橋梁毎の健全性を評価しました。

健全性は、表7・表8に示す判定区分に基づき評価しています。

表7 対象施設の部材単位の評価における判定区分
(歩道橋定期点検要領 p.29 表-7.1 より)

区分		定義
	健全	横断歩道橋の機能に支障が生じていない状態
	予防保全段階	横断歩道橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
	早期措置段階	横断歩道橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
	緊急措置段階	横断歩道橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

表8 対象施設の横断歩道橋単位の評価における判定区分
(歩道橋定期点検要領 p.30 表-7.1 より)

区分		定義
	健全	横断歩道橋の機能に支障が生じていない状態
	予防保全段階	横断歩道橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
	早期措置段階	横断歩道橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
	緊急措置段階	横断歩道橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

4. 長寿命化修繕計画策定基本方針

4.1 長寿命化に向けた維持管理の基本的な考え方

橋梁の損傷が深刻化した場合、大規模な修繕や架替が必要となり、修繕費が高くなるうえ、結果として橋梁の寿命が短くなるほか、補修にあたっては長期間の通行止め等の交通規制が発生し、道路利用者に多大な影響を与えます。

そのため、損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全の維持管理手法を採用することを基本とし、橋梁の長寿命化を図って架替時期の延伸と将来も見据えた総合的な維持管理コストの縮減を目指します。

一方で、構造上の問題や周辺環境の条件等から補修が困難な橋梁や、橋長が短かつ建設年度が不明で延命化の効果が評価できない橋梁など、予防保全を行っても長寿命化やコスト縮減効果が期待できない橋梁については、事後保全の維持管理手法を継続し、可能な限り使い続けたうえ、将来的な維持管理も見据えた構造変更による架替を行います。

上記のような予防保全と事後保全を組み合わせた計画的な修繕・架替計画により、橋梁にかかる修繕費用の長期的な平準化を図ります。

長寿命化修繕計画の管理シナリオ

管理種別	対象施設	基本方針
事後保全型管理	・ 補修が困難な橋梁 ・ 橋長 15m未滿かつ建設年度が不明な橋梁 など	対症療法として、床板の抜け落ちや支障の破断等、対策区分 E1 以上が確認された段階で補修を検討、もしくは安全性が確保できなくなる直前に架替を実施
予防保全型管理	・ 上記以外の橋梁	予防保全段階で補修することを基本として、橋梁を長寿命化し、架替時期の延伸とコスト縮減を図る

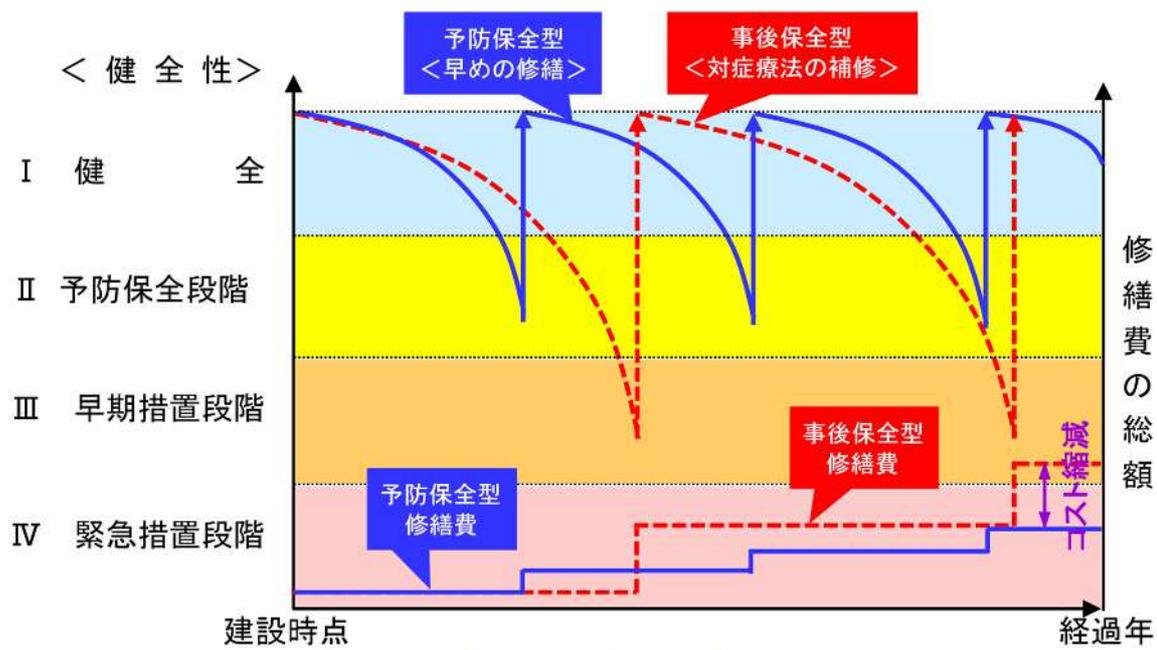


図6 予防保全と事後保全の維持管理イメージ

4.2 定期点検の実施による健全性の把握

対象施設となる12橋の橋梁について、日常のパトロール車による巡回点検と、5年に1度、近接目視による定期点検を実施することで、損傷の状況や劣化の進行等を確認し、健全性の把握に努めます。

これにより、予防保全型管理に位置づく橋梁については損傷が大きくなる前に修繕を行い、事後保全型管理に位置づく橋梁については経過観察による安全性の確保を行います。



図7 橋梁の定期点検の実施状況

4.3 修繕の基本的な実施方針

(1) 予防保全型管理

『予防保全型管理』に位置づく橋梁では、損傷が深刻化する前に補修することで、施設の長寿命化およびコスト縮減を図ることを目的とし、橋梁の健全性評価が“判定区分”となった時点で補修を実施することを基本とします。

ただし、主要部材以外の部位における損傷のみを要因として健全性が“判定区分”となっている橋梁については、対象部位における安全性を確認のうえ、維持工事による解消可能性や経過観察による対応を基本に検討し、修繕の効率性やコスト縮減の観点から、主要部材が“判定区分”となった時点で合わせて修繕することを基本とします。

また橋上の舗装については、舗装の点検や修繕計画を確認のうえ、連携を図りながら修繕を行います。

表9 予防保全型管理における修繕の基本的な実施方針

判定区分		修繕の実施方針
予防保全段階	健全	修繕の対象外 構造物の機能に支障が生じていない状態であり、修繕の対象外
	主要部材以外での損傷	経過観察 対象部位の損傷の安全性を確認のうえ、維持工事や経過観察により対応 安全性が確保できない場合には、損傷部位のみを対象とした修繕を実施 基本的には対象橋梁の主要部材も“判定区分”となった時点で総合的な修繕を実施 舗装については舗装点検・修繕計画を踏まえて修繕を検討
	主要部材での損傷	修繕の実施 次回点検までに予防保全を目的とした修繕を実施
早期措置段階		修繕の実施 早期に機能回復を目的とした修繕を実施
緊急措置段階		緊急対策の実施 即時に機能回復を目的とした修繕を実施

(2) 事後保全型管理

『事後保全型管理』に位置づく橋梁では、対症療法として、床板の抜け落ちや支障の破断等、“対策区分：E 1 以上”が確認された段階で補修を検討、もしくは安全性が確保できなくなる直前に架替を実施損傷が深刻化する前に補修することを基本とします。

表 1 0 事後保全型管理における修繕の基本的な実施方針

ケース	対象施設	基本的な実施方針
1	<ul style="list-style-type: none">・補修が困難な橋梁・橋長 15m未満かつ建設年度が不明な橋梁	対症療法として、床板の抜け落ちや支障の破断等、対策区分 E1 以上が確認された段階で補修を検討、もしくは安全性が確保できなくなる直前に架替を実施
2	<ul style="list-style-type: none">・補修が困難で橋長 15m未満	安全性が確保できなくなる直前に架替を実施

4.4 修繕の優先度に関する考え方

修繕の優先順位は、点検結果に基づく“施設の健全性”のほか、施設の重要度や第三者への影響度等を総合的に判断して設定します。

優先順位を決定するための評価指標は以下の通りです。

健全性

架替が必要となる橋梁および判定区分 Ⅰ の橋梁を最優先として修繕を実施します。

主要部材の損傷を要因とした判定区分 Ⅱ の橋梁については、以下の②～の総合評価により優先順位を決定します。

主要部材以外における部位での損傷を要因とした判定区分 Ⅲ の橋梁については、経過観察とします。

② 緊急輸送道路

所沢市における災害時道路ネットワークの確保を目的として、緊急輸送道路に位置づく橋梁について優先的に評価します。

バス路線

老朽化により通行止めとなった場合に、地域における公共交通サービスへの影響度を考慮し、バス路線に位置づく橋梁について優先的に評価します。

通学路

学童の通学路に指定されている場合には、学童の安全を重要視して優先的に評価します。

建設年度

建設年度が古い橋梁ほど、老朽化が進んでいることが予想されるため、建設年度が古い橋梁（建設年度の不明橋梁含む）について優先的に評価します。

橋梁規模

橋長の長い橋梁は損傷が深刻化した場合、修繕費用が高く、工事による規制期間も長くなることが予想されることから、早期に修繕を行うことを目的として、規模が大きい橋梁について優先的に評価します。

4.5 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに掛かる費用の縮減に関する基本方針 管理区分の設定

長寿命化修繕計画策定にあたってはコストの縮減を図るため、橋梁諸元や路線の重要度に応じて橋梁毎の管理水準を設定します。橋梁の諸元（橋長、幅員、橋種等）や環境、損傷の状況及び重要度等を考慮して、以下のように管理区分を設定し、橋の長寿命化を図るとともに長期的な維持管理にかかるコストの縮減を図ります。
(コストの算出にあたっては、国総研資料の劣化曲線を参考に、所沢市の点検結果を反映させ、シミュレーションソフトにて算出しました。)

重点管理橋梁

一般的な予防保全対策に加え、優先的な管理を行います。
具体的には、橋面からの漏水対策、表面保護工（剥落防止対策、断面修復等）による劣化対策や、5年毎の橋梁定期点検の他に、チェックシートを活用した簡易点検（1回程度/年）を行い、さらに橋の重要度を考慮し、優先的に修繕を行います。
選定内容：緊急輸送道路に架かる跨道橋、片側2車線以上の跨道橋、交差点部に架かる跨道橋、駅近隣などの利用頻度の高い歩道橋

予防保全橋梁

一般的な予防保全対策を適用します。
具体的には、橋面からの漏水対策、表面保護工（断面修復等）による劣化対策や、チェックシートを活用した簡易点検（1回程度/5年）を行います。
選定内容：通学路として利用されている歩道橋、（ 以外 ）架橋経過年数50年以上（ 以外 ）

簡易予防保全橋梁

一般的な予防保全対策と考え方は同様とします。
表面保護工は予防保全対策と同様としますが、伸縮装置については、本体交換ではなく、目地部の改良（簡易目時修繕等）により止水を行う工法を過用します。5年毎の定期点検の他に、チェックシートを活用した簡易点検（1回程度/5年）を行います。
選定内容：通学路ではないが利用頻度の高い歩道橋（ 以外 ）

撤去・集約化検討橋梁

通学路、利用頻度を考慮し、地元住民等と調整しながら選定します。
選定内容：利用頻度が低く老朽化が著しい「緑町1丁目歩道橋」について、令和11年度までに廃止(撤去)を実施することで、将来的な橋梁点検費・修繕工事費が削減できることとなり、廃止(撤去)後の10年間で約200万円のコスト縮減を目指します。

4.6 新技術の活用

橋梁点検・診断や長寿命化修繕工事を実施するにあたっては、ドローン等のロボットや人工知能（AI）による点検支援技術の活用、修繕工事における新材料や新工法等の活用に向け、新技術や技術開発の動向を把握し、従来工法等と比較評価のうえ、コスト縮減効果等が期待される場合には積極的に活用し、令和11年度までに約100万円のコスト縮減を目指します。

なお、検討事例を以降に記載します。

1) 紫外線硬化型 FRP シート（鋼部材補修工法）

紫外線硬化型 FRP シートは、ポリエステルレジンとグラスファイバーを一体化し、フィルムでラミネートした鋼部材補修工法である。

補修部が紫外線（太陽光）によって35分程度で接着しながら強度を増していくため、短時間での施工が可能であり、ハサミ、カッター等で任意の形状にカットでき、樹脂などの調合なども不要なため、ガラス等の悲惨もなく安全でクリーンな施工となる。また、硬化時に収縮がほとんどないため、安定した強度と仕上がりが得られる特徴がある。近年、橋梁をはじめ、照明柱、タンク、配管など広く使用されている。

本件の補修費用計算においては、欠損箇所等における補修工法として勘案しており、主部材の軽微な損傷、二次部材の局所的な孔食など本技術を導入した工事単価にて計算を実施している。

【主な物性測定結果】

試験内容	規格	第三者機関データ
引張強度	JIS K 7161-1994	45.3MPa
曲げ強度	JIS K 7171-2008	124MPa
曲げ弾性率	JIS K 7171-2008	11,500MPa
シャルピー衝撃値	JIS K-7111-2006	52kJ/m ²
絶縁破壊強さ	JIS C 2100-2110	16.kV/mm 以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850-1990	1,630N
線膨張係数	TMA(熱機械分析)	2.9 10 ⁻⁵ /K
水道用資機材	JWWA Z108-2004	適合
食品衛生法	厚生省公示 第 307 号	適合
燃焼性試験	JIS A 1322-1996	防災 1 級
材料の難燃性	UL94	V-0 に適合

2) ディスゴ ルナ (塗装塗替え)

ディスゴ ルナは、溶融亜鉛メッキと防錆塗装被膜を特殊化成被膜でつないだ、高耐食表面処理技術である。(NETIS 登録番号 : KK-210069-A)

有害な 6 価クロムを含んでおらず、金属亜鉛層と高耐食塗装の複合被膜による防錆能力の相乗効果により、屋外など過酷な条件下でも高耐食性能を発揮する。耐候性に優れているため、長期間の美観維持にも効果が期待出来る。また、溶融亜鉛メッキが持つエッジカバー性と厚膜により、工具等での施工時の損傷を抑え、耐食性を維持可能である。

本技術は、当該処理を行なったボルトの販売等は進んでおり、橋梁等の構造物の新設時の使用実績は出つつあるが、既存施設などへの後施工の実績はまだ数が少なく、具体的な運用計画に考慮する事は時期尚早と考えられるため、本件での計算への反映は見送る事とした。

3) 3D データを活用した構造物の状態把握

「3D データを活用した構造物の状態把握」は、地上型レーザースキャナにより構造物の 3 次元計測を行い、既存の 3 次元計測データや設計データと形状比較を行う事で、変形量などを算出技術である。(点検支援技術性能カタログ : BR020017-V0122)


トラックなどの衝突による歩道橋の変形量などの計測において、従来は交通規制を行い、人の手による計測が行われているが、3D レーザースキャナを用いる事で、交通規制を行う事なく現場作業が完了し、コンベックス等の線状の計測では把握し難かった変形の変化の様子が正確に把握する事が可能になる。重機などの使用が無いため環境負荷も少なく、また、取得した 3D データは一時的な変形量計測の他に、将来、補強等を行う際のベースデータとしての活用や、景観シミュレーションへの流用などにも使用が可能である。

本技術は、何か変形などが生じた際の計測技術としては運用性が高いが、変形などは経年劣化等とは違い、そもそも事象が発生しない確率もあり、費用計算に織り込む前の損傷発生シミュレーションが必要になるため、本件での計算への反映は見送る事とした。

5. 長寿命化修繕計画による効果

本市では、総事業費の算出にあたり、従来までの管理方法とされる『事後保全型管理』対症療法と計画的に補修など対策を行う『予防保全型管理』を設定し、事業費シミュレーションを行いました。

この結果、『予防保全型管理』が経済的であると判断いたしました。
また、市の財政状況を鑑み計画的に事業継続できるように、予算の平準化を行いました。

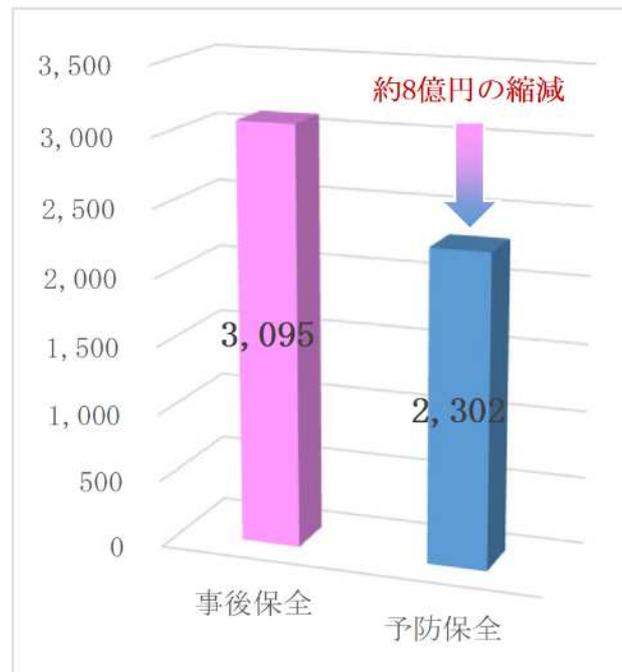

今後 50 年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型 31 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 23 億円となり、コスト縮減効果は 8 億円となりました。

また、人口減少に伴い学校の統合などによる通学路の変更により歩道橋の撤去に関しては地元との調整を踏まえ撤去する方向で検討し、維持管理に係る修繕費等の費用を縮減する事を目標とします。

6. 今後7年間の修繕計画

下記に、今後7年間における修繕計画予定表を示す。

今回点検：2021年度 次回点検：2026年度

修繕計画予定表

橋名	建設年次	全延長 [m]	構造形式	修繕(点検) 予定年度	概算費用 (千円)	主な補修内容
柳瀬歩道橋	1973(S48)	42.25	中路式 単純鋼板桁橋	2023	60,193	塗装塗替、鋼材補修 舗装工、防水工、下部工補修
弥生町歩道橋	1980(S55)	346.00	中路式 連続鋼板桁橋	2025	220,000	塗装塗替、鋼材補修 舗装工、防水工、下部工補修
弥生町歩道橋	1980(S55)	346.00	中路式 連続鋼板桁橋	2026	210,000	塗装塗替、鋼材補修 舗装工、防水工、下部工補修
歩道橋12橋の定期点検				2026	12,000	定期点検
緑町三丁目歩道橋	1969(S44)	36.20	中路式 単純鋼板桁橋	2027	60,000	塗装塗替、鋼材補修 舗装工、防水工、下部工補修
緑町一丁目歩道橋	1967(S42)	45.95	上路式 単純鋼板桁橋	2029 (撤去)	66,000	塗装塗替、鋼材補修 舗装工、防水工、下部工補修

参考文献

- 1) 国土技術政策総合研究所資料 道路橋の計画的管理に関する調査研究
- 2) 鋼橋のライフサイクルコスト (社)日本橋梁建設協会
- 3) コンクリート標準示方書〔維持管理編〕 土木学会
- 4) コンクリートライブラリー116 コンクリート標準示方書 [維持管理編]に基づくコンクリート構造物の維持管理事例集(案) (社)土木学会
- 5) 土木工事積算基準マニュアル 建設物価調査会
- 6) 道路橋の維持管理に関する指標開発の取組み 土木技術資料 Vol.49 No.2 pp.66-71
- 7) 所沢市橋梁長寿命化修繕計画 令和2年度～令和6年度